



# Cas du Mois

Septembre 2021



**Fiche no**  
FDMDD0047



**Véhicule**  
Dacia

**Type**  
Duster 4x4

**Année**  
07.2018

**Système**  
ABS / ESP

**Désignation moteur**  
Diesel 1.2



## Description du problème

Une fois la batterie du véhicule déchargée, le message d'erreur ABS / ESP est apparu dans le combiné d'instruments.

## Erreur mémorisée

C0051 – Un dysfonctionnement du capteur d'angle du volant est apparu dans le système ABS / ESP.



## Mesure prise à l'atelier

Le mécanicien a essayé d'effacer le défaut avec l'appareil de diagnostic, sans succès. En conséquence, il n'a pas non plus pu faire l'apprentissage du capteur d'angle de braquage. Il a vérifié les valeurs réelles de l'angle du volant et celles-ci ont abouti à une valeur fixe non modifiable de 1000° et 3000°. Même lorsque le volant a été tourné, l'angle du volant n'a pas changé.



## Dépannage

Selon les instructions, le capteur d'angle du volant est appris avec l'appareil de diagnostic. Mais ça n'a pas été ainsi pour ce cas. Nous avons recommandé que le mécanicien prenne le véhicule pour un essai routier. Après un court trajet, le message d'erreur dans le combiné d'instruments et dans la mémoire d'erreur a ....disparu. Le capteur d'angle de braquage a effectué son apprentissage en roulant.

## Testez-nous gratuitement

(valable 1x).

Mettez-nous à l'épreuve gratuitement et découvrez ce dont nous sommes capables.

## Prix

- **Sans abonnement**  
un prix forfaitaire de CHF 25.- par appel est appliqué
- **Abonnement Techline 10:**  
vous avez droit à 10 appels pour CHF 220.-
- **Abonnement Techline 20:**  
vous avez droit à 20 appels pour CHF 400.-
- **Techline Flatrate:**  
vous avez droit à un nombre illimité d'appels – le prix forfaitaire annuel s'élève à CHF 540.-

